

# PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



## DANE POJAZDU

Marka, model, wersja	<b>AUDI A3</b>	Numer rejestracyjny	<b>WB 6841K</b>
VIN	<b>WAUZZZ8P94A052193</b>	Rok produkcji	<b>2003</b>
Stan licznika [kmI]	<b>204 150</b>	Polisa OC	<b>WAŻNA</b>
Badanie techniczne	<b>WAŻNE</b>		

## JAZDA TESTOWA

		OK.	NIE OK.
1	Uruchamianie / wyłączenie silnika	X	
2	Sprzęgło / przełączanie biegów	X	
3	Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy		X
4	Działanie wskaźników / kontrolki	X	
5	Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia	X	
6	ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy	X	
7	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu	X	
8	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia	X	
9	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia	X	

## NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
10	Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia	X	
11	Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń	X	
12	Oświetlenie zewnętrzne	X	
13	Ramiona i pióra wycieraczek		X
14	Szyby / lusterka	X	
15	Lampy przód / tył / bok	X	
16	Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw		X
17	Brak śladów zacieków / wilgoci	X	
18	Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń	X	

## MECHANIKA

		OK.	NIE OK.
19	Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków		X
20	Układ chłodzenia	X	
21	Układ kierowniczy	X	
22	Układ przeniesienia napędu	X	
23	Układ wydechowy	X	
24	Układ zasilania	X	
25	Układ hamulcowy		X
26	Układ elektryczny	X	
27	Zawieszenie przednie		X
28	Zawieszenie tylne	X	

## WEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
29	Kluczyki / zamki / klamki		X
30	Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa	X	
31	Poduszki powietrzne / napinacze pasów bezpieczeństwa	X	
32	Dźwignie, przyciski / pokręta	X	
33	Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety		X
34	System radio / navi	X	
35	Ogrzewanie / chłodzenie / AC	X	
36	Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza	X	


Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu

Ocenę pojazdu przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne pojazdu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej pojazdu.

## UWAGI

- 3 Kierownica nie jest wyrównana podczas jazdy na wprost
- 13 Uszkodzone ramię wycieraczki tylnej
- 16 Skrzypiące zawiasy drzwi lewych, słabe amortyzatory pokrywy bagażnika
- 19 Niewielkie wycieki przy połączeniu silnik / skrzynia biegów
- 25 Blokujące się zaciski hamulców tylnych
- 27 Tylne tuleje wahaczy przednich do wymiany
- 29 Luz na linie sterowania wewnętrzną klamką drzwi lewych
- 33 Uszkodzony zamek pokrywy podłokietnika

## KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ

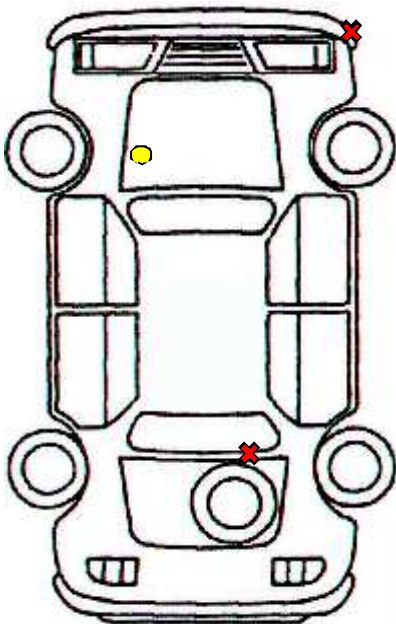

Odprysk na szybie czołowej - poza polem widzenia kierowcy  
 Punktowe wgniecenie na pokrywie silnika  
 Szyby z tego samego rocznika  
 Opony z 2014 roku

✘ uszkodzony lakier    ● uszkodzona karoseria    ★ korozja

Maska	160 - 190
Zderzak P	tworzywo sztuczne
Błotnik PP	140 - 160
Drzwi PP	150 - 190
Drzwi TP	-
Błotnik TP	100 - 170
Słupki P	30 - 50
Próg P	zabezpieczony
Pas T	zabudowany

Bagażnik	80 - 120
Zderzak T	tworzywo sztuczne
Błotnik TL	80 - 130
Drzwi TL	-
Drzwi PL	90 - 120
Błotnik PL	80 - 120
Słupki L	50 - 60
Próg L	zabezpieczony
Dach	80 - 120

# PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



PODSUMOWANIE		TAK	NIE
37	Pojazd po naprawach blacharsko - lakierniczych	X	
38	Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych		X
39	Pojazd wymaga napraw mechanicznych	X	
40	Pojazd wymaga prania tapicerki	X	
41	Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej		X

POZOSTAŁE INFORMACJE		
42	Ostatnia wymiana oleju silnikowego	brak danych
43	Ostatnia wymiana napędu rozrzędu	04.2019 / 197.550km

## KOMENTARZ

### Konieczne działania:

- Układ rozrzędu do jak najszybszej wymiany
- Pasek klinowy do wymiany
- Wymagana kontrola zbieżności
- Wymagane czyszczenie zacisków hamulców tylnych
- Uszczelnienie połączenia silnik / skrzynia biegów
- Tuleje wahaczy przednich do wymiany

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Dokument nie może być zatem traktowany jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opis towaru ani zapewnienie w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu SKAUT Auto Park. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

Dokument nie zawiera ekspertyzy stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawany

SKAUT Auto Park podczas oględzin poza specjalistycznym warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w dokumencie. Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do jego stanu technicznego.

**SKAUT AUTO PARK**

Warszawa, dnia: 2020-02-17